



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ»  
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора  
ФБУ «Ростест-Москва»

А.Д. Меньшиков

М.п.



«18» марта 2019 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

**СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОДНОФАЗНЫЕ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ «КАСКАД-1-МТ»**

Методика поверки

РТ-МП-5754-551-2019

г. Москва  
2019 г.

## 1 Вводная часть

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные «КАСКАД-1-МТ» классов точности 1 и 2, выпускаемые по техническим условиям МИРТ.411152.016ТУ (далее – счетчики), и устанавливает методы их первичной и периодической поверок.

1.2 Интервал между поверками – 16 лет.

## 2 Операции поверки

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики	Обязательность выполнения операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр	8.1	Да	Да
Проверка электрической прочности изоляции	8.2	Да <sup>1)</sup>	Нет
Опробование и проверка правильности работы счетного механизма, индикатора функционирования, испытательных выходов	8.3	Да	Да
Проверка без тока нагрузки (отсутствия самохода)	8.4	Да	Да
Проверка стартового тока (чувствительности)	8.5	Да	Да
Определение основной относительной погрешности	8.6	Да	Да
Определение абсолютной погрешности хода часов	8.7	Да	Да
Определение погрешности измерений параметров сети	8.8	Да	Нет
Проверка возможности считывания информации по интерфейсу и подтверждение соответствия программного обеспечения счетчика	8.9	Да	Нет

<sup>1)</sup> Если данная операция проводилась при приемо-сдаточных испытаниях, то повторная проверка не производится, а засчитывается результат приемо-сдаточных испытаний.

2.2 При получении отрицательного результата в процессе выполнения любой из операций поверки счетчик признают непригодным и его поверку прекращают.

## 3 Средства поверки

3.1 При проведении поверки счетчиков применяют средства поверки, указанные в таблице 2.

3.2 Допускается применение эталонов, не приведённых в таблице, но обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого счетчика с требуемой точностью.

3.3 Все средства измерений должны быть поверены (аттестованы) в установленном порядке и иметь действующие свидетельства о поверке (аттестации).

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта методики	Средства поверки и их основные метрологические и технические характеристики
	Основное оборудование для поверки
8.2	Установка для проверки электрической безопасности GPI 725: - диапазон воспроизведения напряжения переменного тока: 100 В – 5 кВ (50 – 60 Гц); - предел допускаемой абсолютной погрешности ( $\Delta U$ ): $\pm (0,01 \cdot U + 5 \text{ В})$
8.3-8.8	Система переносная поверочная PTS 3.3С, (далее по тексту - установка)
8.4-8.6	Частотомер универсальный CNT-90 (Госреестр № 41567-09)
	Вспомогательное оборудование поверки
8.7,8.8	ПВЭМ типа IBM PC 486 и выше
8.7,8.8	Адаптер RS232/RS485
8.7,8.8	Адаптер радиointерфейса 433 МГц
8.7,8.8	Фотоголовка оптического интерфейса
8.7,8.8	Конфигурационное программное обеспечение
Примечание – основные метрологические и технические характеристики применяемых средств измерений утвержденного типа приведены в описаниях типа, доступных по ссылке: <a href="https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4">https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4</a>	

#### 4 Требования к квалификации поверителей

4.1 К поверке счетчиков допускаются лица, изучившие эксплуатационные документы на поверяемые средства измерений, основные и вспомогательные средства измерений и настоящую методику поверки.

#### 5 Требования безопасности

5.1 Помещение для проведения поверки должно соответствовать правилам техники безопасности и производственной санитарии.

5.2 При проведении поверки счетчиков необходимо соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок и требования безопасности, определенные в эксплуатационных документах на поверочную установку.

5.3 К работе на поверочной установке следует допускать лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности и имеющих удостоверение о проверке знаний. Специалист, осуществляющий поверку счетчиков, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

#### 6 Условия поверки

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °С..... $20 \pm 5$ ;
- относительная влажность воздуха, %.....от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа.....от 84 до 106;
- частота измерительной сети, Гц..... $50 \pm 0,5$ .

6.2 Условия напряжений и токов при поверке основных параметров:

- форма кривой напряжения и тока в измерительной сети – синусоидальная с коэффициентом искажения не более 5 %;
- отклонение напряжений, и силы токов от среднего значения не более  $\pm 1$  %;
- значения сдвига фаз для тока от соответствующего фазного напряжения, независимо от коэффициента мощности, не должны отличаться друг от друга более чем на  $2^\circ$ .

## **7 Подготовка к проведению поверки**

7.1 Выдержать счетчик при температуре, указанной в течение 1 ч.

7.2 Средства поверки, которые подлежат заземлению, должны быть надежно заземлены. Подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно производиться ранее других соединений, а отсоединение – после всех отключений.

7.3 При использовании системы поверочной переносной PTS 3.3С, условия поверки по пункту 6.2 не проверяются.

- форма кривой тока и напряжения – синусоидальная с коэффициентом несинусоидальности не более 5 %;

- отклонение значения фазного напряжения от среднего значения  $\pm 1$  %;

- отклонение значения силы тока от среднего значения  $\pm 1$  %.

## **8 Проведение поверки**

### **8.1 Внешний осмотр**

8.1.1 При внешнем осмотре проверяют комплектность, маркировку, наличие схемы подключения счетчика, отметки о приемке отделом технического контроля или о выполнении регламентных работ, а также соответствие внешнего вида счетчика требованиям ГОСТ 31818.11-2012, технических условий и эксплуатационных документов на счетчик конкретного типа.

8.1.2 На корпусе и крышке зажимной коробки счетчика должны быть места для навески пломб, все крепящие винты должны быть в наличии, резьба винтов должна быть исправна, а механические элементы хорошо закреплены.

### **8.2 Проверка электрической прочности изоляции**

8.2.1 Проверка электрической прочности изоляции счетчика напряжением переменного тока проводится на установке GPI 725 или другой установке, которая позволяет плавно повышать испытательное напряжение практически синусоидальной формы частотой 50 Гц от нуля к заданному значению. Мощность источника испытательного напряжения должна быть не менее 500 Вт.

Скорость изменения напряжения должна быть такой, чтобы напряжение изменялось от нуля к заданному значению или от заданного значения к нулю за время от 5 до 20 с. Испытательное напряжение заданного значения должно быть приложено к изоляции в течение 1 мин.

Появление «короны» и шума не являются признаками неудовлетворительной изоляции.

8.2.2 Испытательное напряжение 4 кВ переменного тока частотой 50 Гц прикладывают:

- между соединенными вместе всеми силовыми цепями тока и напряжения и «землей»;

- между соединенными вместе вспомогательными цепями с номинальным напряжением свыше 40 В и «землей».

Примечание – «Земля» – металлическая фольга, которой закрывают корпус счетчика. Расстояние от фольги до вводов коробки зажимов счетчика должно быть не более 20 мм.

Результаты проверки считают положительными, если электрическая изоляция счетчика выдерживает воздействие прикладываемого напряжения в течение 1 мин без пробоя или перекрытия изоляции.

8.3 Опробование и проверка правильности работы счетного механизма, индикатора функционирования, испытательных выходов

8.3.1 Опробование и проверка испытательных выходов заключается в установлении их работоспособности – наличия выходного сигнала, регистрируемого соответствующими устройствами поверочной установки.

8.3.2 Проверку работы индикатора функционирования проводят на поверочной установке при номинальных значениях напряжения и силы тока, путем наблюдения за индикатором функционирования (светодиодным индикатором, расположенным на передней панели).

Результат проверки считают положительным, если наблюдается срабатывание светодиодного индикатора.

8.3.3 Контроль наличия всех сегментов дисплея проводят сразу после подачи на счетчик номинального напряжения сличением индицируемого при этом теста дисплея с образцом, приведенным в руководстве по эксплуатации счетчика.

8.3.4 Правильность работы счетного механизма счетчика проверяют по приращению показаний счетного механизма счетчика и числу включений светодиода, включающегося с частотой испытательного выходного устройства (числу импульсов на испытательном выходе).

Результат проверки считают положительным, если на каждое изменение состояния счетного механизма происходит  $N$  срабатываний светодиода в соответствии с формулой:

$$N = \frac{k}{10^n} \quad (8.1)$$

где  $k$  – постоянная счетчика, имп/(кВт·ч) [имп/(квар·ч)];

$n$  – число разрядов счетного механизма справа от запятой.

#### 8.4 Проверка без тока нагрузки (отсутствия самохода)

8.4.1 Проверку проводят на поверочной установке. К цепям напряжения счетчика прилагают напряжение, значение которого равно 115 % номинального значения, при этом ток в токовых цепях счетчика должен отсутствовать.

8.4.2 Контроль числа импульсов на испытательном выходе выполняют по схеме приложения А, (частотомер устанавливается в режим счетчика импульсов, напряжение на выходе блока питания – 10 В). Если используемая поверочная установка предусматривает автоматизированную проверку отсутствия самохода счетчиков, то испытания проводят на поверочной установке.

Примечание – Перед началом контроля задают базовое значение силы тока в последовательных цепях счетчика, а для частотомера выполняют команду «СТАРТ» и убеждаются в том, что на цифровом табло частотомера происходит регистрация импульсов. Затем размыкают последовательные цепи счетчика, а зарегистрированное число импульсов принимают за начальное значение. При необходимости уровень сигнала на входе частотомера подстраивается резистором R2.

8.4.3 Счетчик считают выдержавшим проверку, если на испытательном выходе счетчика зарегистрировано не более 1 импульса за время испытаний  $\Delta t$ , мин, вычисленное по формуле:

$$\Delta t = \frac{N \cdot 10^6}{k \cdot U_{ном} \cdot I_{макс}}, \quad (8.2)$$

где  $k$  – постоянная счётчика, имп/(кВт·ч) [имп/(квар·ч)];

$N$  – коэффициент равный 600 для счетчиков класса точности 1, 480 для счетчиков класса точности 2 по ГОСТ 31819.21 и равный 480 для счетчиков классов точности 1 и 2 по ГОСТ 31819.23;

$U_{ном}$  – номинальное напряжение, В;

$I_{макс}$  – максимальный ток, А.

#### 8.5 Проверка стартового тока (чувствительности)

8.5.1 Проверку чувствительности счетчика проводят при номинальном значении напряжения и  $\cos \varphi = 1$  (при измерении активной энергии) или  $\sin \varphi = 1$  (при измерении реактивной энергии). Нормированные значения силы тока, которые соответствуют чувствительности для каждого исполнения счетчиков, указаны в таблице 3. Для счетчиков,

предназначенных для измерений энергии в двух направлениях, проверку выполняют по каждому из направлений.

Таблица 3 – Нормированные значения стартового тока

	Класс точности счетчика		
	1 ГОСТ 31819.21	1 ГОСТ 31819.23	2 ГОСТ 31819.23
Стартовый ток	0,004 $I_b$	0,004 $I_b$	0,005 $I_b$
$I_b$ – базовый ток			

8.5.2 Результаты проверки признают положительными, если на испытательном выходе счетчика появится хотя бы 1 импульс за время испытаний  $\Delta t$ , мин, вычисленное по формуле:

$$\Delta t = \frac{1,2 \cdot 6 \cdot 10^4}{k \cdot U_{ном} \cdot I_c}, \quad (8.3)$$

где  $k$  – постоянная счётчика, имп/(кВт·ч) [имп/(квар·ч)];

$U_{ном}$  – номинальное напряжение, В;

$I_c$  – стартовый ток, А (в соответствии с таблицей 3).

### 8.6 Определение основной относительной погрешности

8.6.1 Определение основной относительной погрешности счетчиков проводят на установке PTS 3.3С.

8.6.2 Значение основной относительной погрешности  $\delta_0$  в процентах для счетчика определяют по показаниям вычислителя погрешности поверочной установки, используя импульсы оптического испытательного выхода счетчика.

8.6.3 Значения напряжения, силы тока и коэффициента мощности, допускаемые пределы основной относительной погрешности для счетчиков класса точности 1 и 2 при измерении активной энергии приведены в таблицах 4 и 5. В таблицах 6 и 7 приведены данные для счетчиков, имеющих класс точности 1 и 2 при измерении реактивной энергии.

Для счетчиков, предназначенных для измерений энергии в двух направлениях, проверку выполняют по каждому из направлений.

8.6.4 Результаты проверки признают положительными, если значения погрешности, определенные по п. 8.6.3, не превышают соответствующих допускаемых значений.

Таблица 4 – Значения силы тока, коэффициента мощности и пределов допускаемой основной относительной погрешности счетчиков класса точности 1 при измерении активной энергии

Номер исп.	Значение информативного параметра			Допускаемое значение погрешности, %	Время измерения, с
	Сила тока	Напряжение	$\cos \varphi$ , тип нагрузки		
1	$I_{\max}$	$U_{ном}$	1	$\pm 1,0$	2
2			0,5 инд.		
3			0,8 емк.		
4	$I_b$		0,5 инд.	$\pm 1,0$	4
5			0,8 емк.		
6			1		
7	0,2 $I_b$		0,5 инд.	$\pm 1,0$	20
8			0,8 емк.		
9	0,1 $I_b$		1	$\pm 1,0$	40
10			0,5 инд.		
11			0,8 емк.		
12	0,05 $I_b$		1	$\pm 1,5$	80

Таблица 5 – Значения силы тока, коэффициента мощности и пределов допускаемой основной относительной погрешности счетчиков класса точности 2 при измерении активной энергии

Номер исп.	Значение информативного параметра			Допускаемое значение погрешности, %	Время измерения, с
	Сила тока	Напряжение	cos φ, тип нагрузки		
1	$I_{\text{макс}}$	$U_{\text{ном}}$	1	$\pm 2,0$	2
2			0,5 инд.		
3			0,8 емк.		
4	$I_b$		0,5 инд.	$\pm 2,0$	4
5			0,8 емк.		
6			1		
7	$0,2 I_b$		0,5 инд.	$\pm 2,0$	20
8			0,8 емк.		
9	$0,1 I_b$		1	$\pm 2,0$	40
10			0,5 инд.		
11			0,8 емк.		
12	$0,05 I_b$		1	$\pm 2,5$	80

Таблица 6 – Значения силы тока, коэффициента мощности и пределов допускаемой основной относительной погрешности счетчиков класса точности 1 при измерении реактивной энергии

Номер исп.	Значение информативного параметра			Допускаемое значение погрешности, %	Время измерения, с
	Сила тока	Напряжение	sin φ, тип нагрузки		
1	$I_{\text{макс}}$	$U_{\text{ном}}$	1	$\pm 1,0$	2
2			0,5 инд.		
3			1		
4	$I_b$		0,5 инд.	4	
5			0,5 инд.		
6	$0,2 I_b$		0,5 инд.	20	
7	$0,1 I_b$		0,5 инд.	$\pm 1,5$	40
8			1	$\pm 1,0$	
8	$0,05 I_b$	0,5 инд.	$\pm 1,5$	80	

Таблица 7 – Значения силы тока, коэффициента мощности и пределов допускаемой основной относительной погрешности счетчиков класса точности 2 при измерении реактивной энергии

Номер исп.	Значение информативного параметра			Допускаемое значение погрешности, %	Время измерения, с
	Сила тока	Напряжение	sin φ, тип нагрузки		
1	$I_{\text{макс}}$	$U_{\text{ном}}$	1	$\pm 2,0$	2
2			0,5 инд.		
3			1		
4	$I_b$		0,5 инд.	4	
5			0,5 инд.		
6	$0,2 I_b$		0,5 инд.	20	
7	$0,1 I_b$		0,5 инд.	$\pm 2,5$	40
8			1	$\pm 2,0$	
8	$0,05 I_b$	0,5 инд.	$\pm 2,5$	80	

## 8.7 Определение основной абсолютной погрешности хода часов

8.7.1 Проверку точности хода часов проводят при номинальном входном напряжении.

8.7.2 Собрать схему, приведенную в приложении А к настоящей методике поверки.

8.7.3 С помощью программы «MeterTools» перевести счетчик в режим проверки времени (в этом режиме на испытательный выход выводится частота кварцевого резонатора 1 Гц).

8.7.4 Установить на блоке питания напряжение 10 В.

8.7.5 Произвести измерения периода следования импульсов с импульсного выхода счетчика.

Результат проверки признают положительным, если полученные значения не превышают заявленных.

## 8.8 Определение погрешности измерений параметров сети

8.8.1 Определение погрешности измерений параметров сети проводят на установке PTS 3.3С.

8.8.2 Пределы относительных погрешностей измерений параметров сети приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Пределы относительных погрешностей измерений параметров сети

Обозначение исполнения счетчика	Предел относительной погрешности измерений				
	Напряжения, %	Тока, %	Частоты, Гц	Мгновенной мощности, %	Коэффициента мощности, %
КАСКАД-1-МТ-х...х-х...М...х	±1	±1,5	±0,1	±1	±1

Примечание – погрешности измерений напряжения, фазного тока, частоты, мощности нормируются для следующих значений входных сигналов:

- напряжение – (0,75...1,15)  $U_{ном}$ ;
- ток – 0,05  $I_{б...I_{макс}}$ ;
- частота измерительной сети – от 47,5 до 52,5 Гц;
- температура окружающего воздуха – от - 40 до +70 °С.

8.8.3 Проверка погрешности измерений напряжения проводится при базовом токе, коэффициенте мощности 1 и следующих значениях напряжения: 0,75 $U_{ном}$ ,  $U_{ном}$ , 1,2 $U_{ном}$ . С помощью конфигурационного программного обеспечения считать из счетчика значение фазного напряжения  $U_{сч}$ . С дисплея установки PTS 3.3С считать показания фазного напряжения  $U_{обр}$ . Определить погрешность измерений напряжения по формуле

$$\delta U = \frac{U_{сч} - U_{обр}}{U_{обр}} \cdot 100\% \quad (8.4)$$

Результат проверки признают положительным, если погрешность измерений напряжения не превышает значений, указанных в таблице 8.

8.8.4 Проверка погрешности измерений фазного тока производится при значениях информативных параметров в зависимости от класса точности. С помощью конфигурационного программного обеспечения считать из счетчика значение фазного тока  $I_{счф}$ . С дисплея установки PTS 3.3С считать показания фазного тока  $I_{обр}$ . Определить погрешность измерений фазного тока по формуле

$$\delta I_{\phi} = \frac{I_{счф} - I_{обр}}{I_{обр}} \cdot 100\% \quad (8.5)$$



Результат проверки признают положительным, если погрешность измерений фазного тока не превышает значений, указанных в таблице 8.

8.8.5 Проверка погрешности измерений частоты проводится при номинальном напряжении, базовом токе, коэффициенте мощности 1 и при следующих значениях частоты: 42,5; 50; 57,5 Гц. С помощью конфигурационного программного обеспечения считать из счетчика значение частоты сети  $F_{сч}$ . С дисплея установки PTS 3.3С считать показания частоты сети  $F_{обр}$ . Определить погрешность измерений частоты по формуле

$$\Delta F = F_{сч} - F_{обр} \quad (8.6)$$

Результат проверки признают положительным, если погрешность измерений частоты не превышает значений, указанных в таблице 8.

8.8.6 Проверка погрешности измерений мгновенной мощности производится при значениях информативных параметров в зависимости от класса точности. С помощью конфигурационного программного обеспечения считать из счетчика значение мгновенной мощности  $S_{сч}$ . С дисплея установки PTS 3.3С считать показания мгновенной мощности  $S_{обр}$ . Определить погрешность измерений мгновенной мощности по формуле

$$\delta S = \frac{S_{сч} - S_{обр}}{S_{обр}} \cdot 100\% \quad (8.7)$$

Результат проверки признают положительным, если погрешность измерений мгновенной мощности не превышает значений, указанных в таблице 8.

8.8.7 Проверка погрешности измерений коэффициента мощности производится при номинальном напряжении, базовом токе, и при следующих значениях коэффициента мощности: 0,5инд, 0,8инд, 1, 0,8емк. С помощью конфигурационного программного обеспечения считать из счетчика значение коэффициента мощности  $\cos \varphi_{сч}$ . С дисплея установки PTS 3.3С считать показания коэффициента мощности  $\cos \varphi_{обр}$ . Определить погрешность измерений коэффициента мощности по формуле

$$\delta \cos \varphi = \frac{\cos \varphi_{сч} - \cos \varphi_{обр}}{\cos \varphi_{обр}} \cdot 100\% \quad (8.8)$$

Счетчик считается прошедшим испытание, если погрешность измерений коэффициента мощности не превышает значений, указанных в таблице 8.

8.9 Проверка возможности считывания информации по интерфейсу и подтверждение соответствия программного обеспечения счетчика

Проверку возможности считывания информации со счетчика по интерфейсу проводить путем считывания идентификационных данных программного обеспечения счетчика (далее – ПО) с помощью компьютера с установленной программой опроса и программирования счетчиков («MeterTools») и соответствующего адаптера интерфейса.

Для проверки наименования, номера версии и контрольной суммы ПО необходимо подать номинальное напряжение питания на счетчик и с помощью программы «MeterTools» считать из счетчика значение идентификатора ПО. Например, отобразится параметр MT3V1054AD (где MT3 – идентификационное наименование ПО, V10 – номер версии 1.0 ПО, 54AD – контрольная сумма исполняемого кода).

Результат проверки возможности считывания информации по интерфейсу и подтверждения соответствия ПО считается положительным, если полученные идентификационные данные ПО соответствуют указанным в разделе «Программное обеспечение» Описания типа.


## 9 Оформление результатов поверки

9.1 При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке в соответствии с действующими правовыми нормативными документами.

Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, наносится в паспорт при первичной поверке, и на свидетельство о поверке при периодической поверке.


9.2 При несоответствии результатов поверки требованиям любого из пунктов настоящей методики выписывается извещение о непригодности с указанием причин.

Начальник лаборатории № 551



Ю.Н. Ткаченко

Инженер по метрологии 2 категории

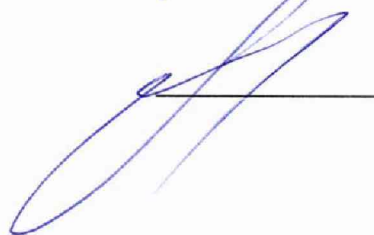

В.Ф. Литонов

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
к РТ-МП-5754-551-2019  
(рекомендуемое)

Схема соединений для проверки отсутствия самохода и точности хода часов

