



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ»  
(ФБУ «РОСТЕСТ – МОСКВА»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора  
ФБУ «Ростест-Москва»



Е.В. Морин

«09» марта 2016 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Нагрузки электронные серии АКИП-1370

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ  
РТ-МП-3151-551-2016

л.р. 64174-16

г. Москва  
2016

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки нагрузок серии АКПП-1370, изготавливаемых «ITECH ELECTRONIC Co.,Ltd», Китай. Нагрузки электронные серии АКПП-1370 (далее по тексту – нагрузки) предназначены для формирования электрического сопротивления с одновременным измерением входных величин (напряжения и силы тока, электрической мощности).

Межповерочный интервал 1 год.

Периодическая поверка нагрузок в случае их использования для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, по отношению к указанным в разделе «Метрологические и технические характеристики» описания типа, допускается на основании письменного заявления владельца нагрузок, оформленного в произвольной форме. Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке приборов.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1	2	3	4
1 Внешний осмотр	7.2	Да	Да
2 Опробование	7.3	Да	Да
3 Определение абсолютной погрешности установки и измерений силы тока при работе в режиме стабилизации силы тока	7.4	Да	Да
4 Определение абсолютной погрешности установки и измерений напряжения в режиме стабилизации напряжения.	7.5	Да	Да
5 Определение абсолютной погрешности установки и измерений мощности при работе в режиме стабилизации мощности	7.6	Да	Да

## 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, перечисленные в таблицах 2 и 3.

2.2 Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие измерение значений соответствующих величин с требуемой точностью.

2.3 Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о поверке.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта МП	Тип средства поверки
1	2
7.4 – 7.6	<p>Источники питания постоянного тока программируемые серии Genesys (мощностью от 0,75 до 5 кВт). Максимальное напряжение 600 В, максимальный ток 30 А, максимальная мощность 1800 Вт.</p> <p>Источники питания переменного тока серии АКПП-1202. Максимальный ток 20 А, максимальная мощность 1800 Вт.</p> <p>Вольтметр универсальный цифровой В7-78/1. Пределы измерений напряжения постоянного/переменного тока от 0,1 до 1000 В/ от 0,1 до 750 В. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности от <math>\pm (0,0035 \cdot 10^{-2} \cdot U_{изм.} + 5 \text{ е.м.р.})</math> до <math>\pm (0,06 \cdot 10^{-2} \cdot U_{изм.} + 400 \text{ е.м.р.})</math>.</p> <p>Шунты токовые PCS-71000. Номинальные значения сопротивлений 10 Ом; 1 Ом; 0,1 Ом; 10 мОм; 1 мОм. Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения значения сопротивления от 0,01 % до 0,02%.</p>

Таблица 3 – Вспомогательные средства поверки

Измеряемая величина	Диапазон измерений	Класс точности, погрешность	Тип средства поверки
1	2	3	4
Температура	от 0 до 50 °С	$\pm 1$ °С	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ГЛ-4
Давление	от 80 до 106 кПа	$\pm 200$ Па	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1
Влажность	от 10 до 100 %	$\pm 1$ %	Психрометр аспирационный М-34-М

### 3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на поверяемые средства измерений, эксплуатационную документацию на средства поверки и аттестованные в качестве поверителей согласно ПР 50.2.012-94.

### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К проведению поверки допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации прибора и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок напряжением до 1 кВ.

### 5 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха  $(20 \pm 5)$  °С;
- относительная влажность от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа или от 630 до 795 мм. рт. ст.;
- напряжение питания - в зависимости от модификации;
- частота питающего напряжения  $(50,0 \pm 0,5)$  Гц.

### 6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед поверкой должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- 1 Проверены документы, подтверждающие электрическую безопасность.

2 Проведены технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности проводимых работ в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75.

3 Средства измерений, используемые при поверке, поверены и подготовлены к работе согласно их руководствам по эксплуатации.

## 7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Метрологические характеристики, подлежащие определению.

Метрологические характеристики нагрузок, подлежащие определению приведены в таблицах 4 – 9.

Таблица 4 - Основные метрологические характеристики нагрузок при работе в режиме стабилизации силы тока

Модификация	Верхние пределы установки стабилизируемого значения силы тока $I_{\text{ПРЕД}}$ , А	Разрешение, мА	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки стабилизируемого значения силы тока, А
1	2	3	4
АКИП-1370	3 30	0,1 1	$\pm (0,0005 \cdot I_{\text{УСТ}} + 0,0005 \cdot I_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1370/1	6 60	0,1 1	
АКИП-1370/2	3 15	0,1 1	
АКИП-1371	12 120	1 10	
АКИП-1372	3 6 12 24	1 1 1 1	$\pm (0,0005 \cdot I_{\text{УСТ}} + 0,001 \cdot I_{\text{ПРЕД}})$
	30	10	$\pm (0,001 \cdot I_{\text{УСТ}} + 0,0015 \cdot I_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1372/1	3 30	0,1 1	$\pm (0,0005 \cdot I_{\text{УСТ}} + 0,0005 \cdot I_{\text{ПРЕД}})$
	АКИП-1373	20	2 $\pm (0,001 \cdot I_{\text{УСТ}} + 0,002 \cdot I_{\text{ПРЕД}})$

### Примечания

1 Для модификации АКИП-1373 параметры нормируются в режимах постоянного тока и переменного тока частотой от 45 до 450 Гц, среднеквадратическое значение.

2 Для модификации АКИП-1373 минимальное значение напряжения на нагрузке 50 В - в режиме переменного тока, 10 В – в режиме постоянного тока, максимальное значение напряжения на нагрузке 420 В среднеквадратическое значение или 600 В амплитудное значение, минимальное значение тока в нагрузке 0,1 А.

3  $I_{\text{УСТ}}$  – установленное стабилизируемое значение силы тока в нагрузке, А.

4  $I_{\text{ПРЕД}}$  – значение верхнего предела установки, стабилизируемого значения силы тока в нагрузке, А.

Таблица 5 - Основные метрологические характеристики нагрузок при работе в режиме стабилизации напряжения

Модификация	Верхние пределы установки стабилизируемого значения напряжения $U_{\text{ПРЕД}}$ , В	Разрешение, мВ	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки стабилизируемого значения напряжения, В
1	2	3	4
АКИП-1370	18	1	$\pm (0,0005 \cdot U_{\text{УСТ}} + 0,0002 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
	120	10	$\pm (0,0005 \cdot U_{\text{УСТ}} + 0,00025 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1370/1	18	1	$\pm (0,0005 \cdot U_{\text{УСТ}} + 0,0002 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
	120	10	$\pm (0,0005 \cdot U_{\text{УСТ}} + 0,00025 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1370/2	50	1	$\pm (0,0005 \cdot U_{\text{УСТ}} + 0,0002 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
	500	10	$\pm (0,0005 \cdot U_{\text{УСТ}} + 0,00025 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1371	18	1	$\pm (0,0005 \cdot U_{\text{УСТ}} + 0,0002 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
	120	10	$\pm (0,0005 \cdot U_{\text{УСТ}} + 0,00025 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1372	18	1	$\pm (0,0005 \cdot U_{\text{УСТ}} + 0,0002 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
	500	10	$\pm (0,0005 \cdot U_{\text{УСТ}} + 0,00025 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1372/1	50	1	$\pm (0,00025 \cdot U_{\text{УСТ}} + 0,0005 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
	500	10	$\pm (0,00025 \cdot U_{\text{УСТ}} + 0,0005 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1373	600	10	$\pm (0,002 \cdot U_{\text{УСТ}} + 0,002 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$

Примечания  
 1 Для модификаций АКИП-1370, АКИП-1370/1, АКИП-1370/2, АКИП-1371, АКИП-1372, АКИП-1372/1 минимальное значение напряжения на нагрузке 0,1 В.  
 2 для модификации АКИП-1373 параметры нормируются в режиме постоянного тока; минимальное значение напряжения на нагрузке 10 В – в режиме постоянного тока.  
 3  $U_{\text{УСТ}}$  – установленное стабилизируемое значение напряжения на нагрузке, В.  
 4  $U_{\text{ПРЕД}}$  – значение верхнего предела установки стабилизируемого напряжения на нагрузке, В.

Таблица 6 - Основные метрологические характеристики нагрузок при работе в режиме стабилизации электрической мощности

Модификация	Верхние пределы установки $P_{\text{ПРЕД}}$ , Вт	Разрешение, мВт	Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки стабилизируемого значения мощности, Вт
1	2	3	4
АКИП-1370	300	10	$\pm (0,001 \cdot P_{\text{УСТ}} + 0,001 \cdot P_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1370/1	300	10	$\pm (0,001 \cdot P_{\text{УСТ}} + 0,001 \cdot P_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1370/2	300	10	$\pm (0,001 \cdot P_{\text{УСТ}} + 0,001 \cdot P_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1371	600	10	$\pm (0,002 \cdot P_{\text{УСТ}} + 0,002 \cdot P_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1372	100	1	$\pm (0,01 \cdot P_{\text{УСТ}} + 0,001 \cdot P_{\text{ПРЕД}})$
	600	100	
АКИП-1372/1	750	10	$\pm (0,002 \cdot P_{\text{УСТ}} + 0,002 \cdot P_{\text{ПРЕД}})$

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4
АКИП-1373	1800	400	$\pm (0,005 \cdot P_{УСТ} + 0,005 \cdot P_{ПРЕД})$
Примечания			
1 Для модификации АКИП-1372 минимальные значения напряжения на нагрузке и тока в нагрузке $\geq 10\%$ от верхнего предела установки.			
2 Для модификации АКИП-1373 параметры нормируются в режимах постоянного тока и переменного тока частотой от 45 до 450 Гц.			
3 Для модификации АКИП-1373 минимальное значение напряжения на нагрузке 50 В – в режиме переменного тока, 10 В – в режиме постоянного тока, максимальное значение напряжения на нагрузке 420 В среднеквадратическое значение или 600 В амплитудное значение;			
4 $P_{УСТ}$ – установленное стабилизируемое значение мощности в нагрузке, Вт;			
5 $P_{ПРЕД}$ – значение верхнего предела установки стабилизируемого значения мощности в нагрузке, Вт.			

Таблица 7 - Основные метрологические характеристики нагрузок при измерении силы тока

Модификация	Верхние пределы измерений, А	Разрешение, мА	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, А
1	2	3	4
АКИП-1370	3 30	0,1 1	$\pm (0,0005 \cdot I_{ИЗМ} + 0,0005 \cdot I_{ПРЕД})$
АКИП-1370/1	6 60	0,1 1	
АКИП-1370/2	3 15	0,1 1	
АКИП-1371	12 120	1 10	
АКИП-1372	3 6 12 24	1 1 1 1	$\pm (0,001 \cdot I_{ИЗМ} + 0,001 \cdot I_{ПРЕД})$
	30	10	$\pm (0,002 \cdot I_{ИЗМ} + 0,0015 \cdot I_{ПРЕД})$
АКИП-1372/1	3 30	0,1 1	$\pm (0,0005 \cdot I_{ИЗМ} + 0,0005 \cdot I_{ПРЕД})$
АКИП-1373	20	1	$\pm (0,001 \cdot I_{ИЗМ} + 0,002 \cdot I_{ПРЕД})$
Примечания			
1 Для модификации АКИП-1373 параметры нормируются в режимах постоянного тока и переменного тока частотой от 45 до 450 Гц, среднеквадратическое значение.			
2 $I_{ИЗМ}$ – значение силы тока, измеренное нагрузкой, А.			
3 $I_{ПРЕД}$ – значение предела измерений силы тока, А.			

Таблица 8 - Основные метрологические характеристики нагрузок при измерении напряжения

Модификация	Верхние пределы измерений $U_{ПРЕД}$ , В	Разрешение, мВ	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, В
1	2	3	4
АКИП-1370	18	0,1	$\pm (0,00025 \cdot U_{ИЗМ} + 0,00052 \cdot U_{ПРЕД})$
	120	1	$\pm (0,00025 \cdot U_{ИЗМ} + 0,00025 \cdot U_{ПРЕД})$

Продолжение таблицы 8

1	2	3	4
АКИП-1370/1	18	1	$\pm (0,00025 \cdot U_{\text{ИЗМ}} + 0,00025 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
	120	10	$\pm (0,00025 \cdot U_{\text{ИЗМ}} + 0,00025 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1370/2	50	1	$\pm (0,00025 \cdot U_{\text{ИЗМ}} + 0,00025 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
	500	10	$\pm (0,00025 \cdot U_{\text{ИЗМ}} + 0,00025 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1371	18	1	$\pm (0,00025 \cdot U_{\text{ИЗМ}} + 0,00025 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
	120	10	$\pm (0,00025 \cdot U_{\text{ИЗМ}} + 0,00025 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1372	18	1	$\pm (0,0002 \cdot U_{\text{ИЗМ}} + 0,0002 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
	500	10	$\pm (0,0002 \cdot U_{\text{ИЗМ}} + 0,00025 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1372/1	50	1	$\pm (0,00025 \cdot U_{\text{ИЗМ}} + 0,00025 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
	500	10	$\pm (0,00025 \cdot U_{\text{ИЗМ}} + 0,00025 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1373	600	10	$\pm (0,001 \cdot U_{\text{ИЗМ}} + 0,001 \cdot U_{\text{ПРЕД}})$

Примечания  
1 Для модификации АКИП-1373 параметры нормируются в режимах постоянного тока и переменного тока частотой от 45 до 450 Гц, эффективное значение.  
2 Для модификации АКИП-1373 максимальное значение напряжения на нагрузке 420 В среднеквадратическое значение или 600 В амплитудное значение.  
3  $U_{\text{ИЗМ}}$  – значение напряжения, измеренное нагрузкой, В.  
4  $U_{\text{ПРЕД}}$  – значение предела измерений напряжения, В.

Таблица 9 - Основные метрологические характеристики нагрузок при измерении мощности

Модификация	Верхние пределы измерений $R_{\text{ПРЕД}}$ , Вт	Разрешение, мВт	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, Вт
1	2	3	4
АКИП-1370	300	10	$\pm (0,001 \cdot R_{\text{ИЗМ}} + 0,001 \cdot R_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1370/1	300	10	$\pm (0,001 \cdot R_{\text{ИЗМ}} + 0,001 \cdot R_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1370/2	300	10	$\pm (0,001 \cdot R_{\text{ИЗМ}} + 0,001 \cdot R_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1371	600	10	$\pm (0,002 \cdot R_{\text{ИЗМ}} + 0,002 \cdot R_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1372	100	1	$\pm (0,01 \cdot R_{\text{ИЗМ}} + 0,001 \cdot R_{\text{ПРЕД}})$
	600	100	
АКИП-1372/1	750	10	$\pm (0,002 \cdot R_{\text{ИЗМ}} + 0,002 \cdot R_{\text{ПРЕД}})$
АКИП-1373	1800	100	$\pm (0,005 \cdot R_{\text{ИЗМ}} + 0,005 \cdot R_{\text{ПРЕД}})$

Примечания  
1 Для модификации АКИП-1372 минимальные значения напряжения на нагрузке и тока в нагрузке  $\geq 10\%$  от верхнего предела установки.  
2  $R_{\text{ИЗМ}}$  – значение мощности, измеренное нагрузкой, Вт.  
3  $R_{\text{ПРЕД}}$  – значение предела измерений мощности, Вт.

## 7.2 Внешний осмотр.

Перед поверкой должен быть проведен внешний осмотр, при котором должно быть установлено соответствие поверяемого прибора следующим требованиям:

- комплектность прибора должна соответствовать руководству по эксплуатации;
- не должно быть механических повреждений корпуса. Все надписи должны быть четкими и ясными;
- все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений и должны быть чистыми.

При наличии дефектов поверяемый прибор бракуется и подлежит ремонту.

## 7.3 Опробование.

Опробование нагрузок проводят путем проверки их на функционирование в соответствии с руководством по эксплуатации.

При отрицательном результате проверки прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.4 Определение абсолютной погрешности установки и измерений силы тока при работе в режиме стабилизации силы тока.

Определение абсолютной погрешности установки и измерений силы тока при работе в режиме стабилизации силы тока проводить с помощью источника питания (ИП), вольтметра универсального цифрового (В) и шунта токового (Ш) следующим образом:

- 1 Собрать схему поверки, приведенную на рисунке 1.
- 2 В зависимости от модели электронной нагрузки выбрать R шунта таким образом, чтобы протекающий ток через нагрузку не превышал максимального тока  $I_{\max}$  на  $R_{\text{шунта}}$
- 3 На источнике питания постоянного установить значение силы тока на выходе, равное верхнему значению предела тока в нагрузке.
- 4 На поверяемой нагрузке установить режим стабилизации тока (CC MODE), согласно руководству по эксплуатации. В модификации АКПП-1373 предварительно устанавливаются режим DC, согласно руководству по эксплуатации.
- 5 При помощи стрелочных кнопок управления и (или) поворотного регулятора установить значения силы тока, соответствующие 10%, 50%, 90% от диапазона значений воспроизводимой величины.

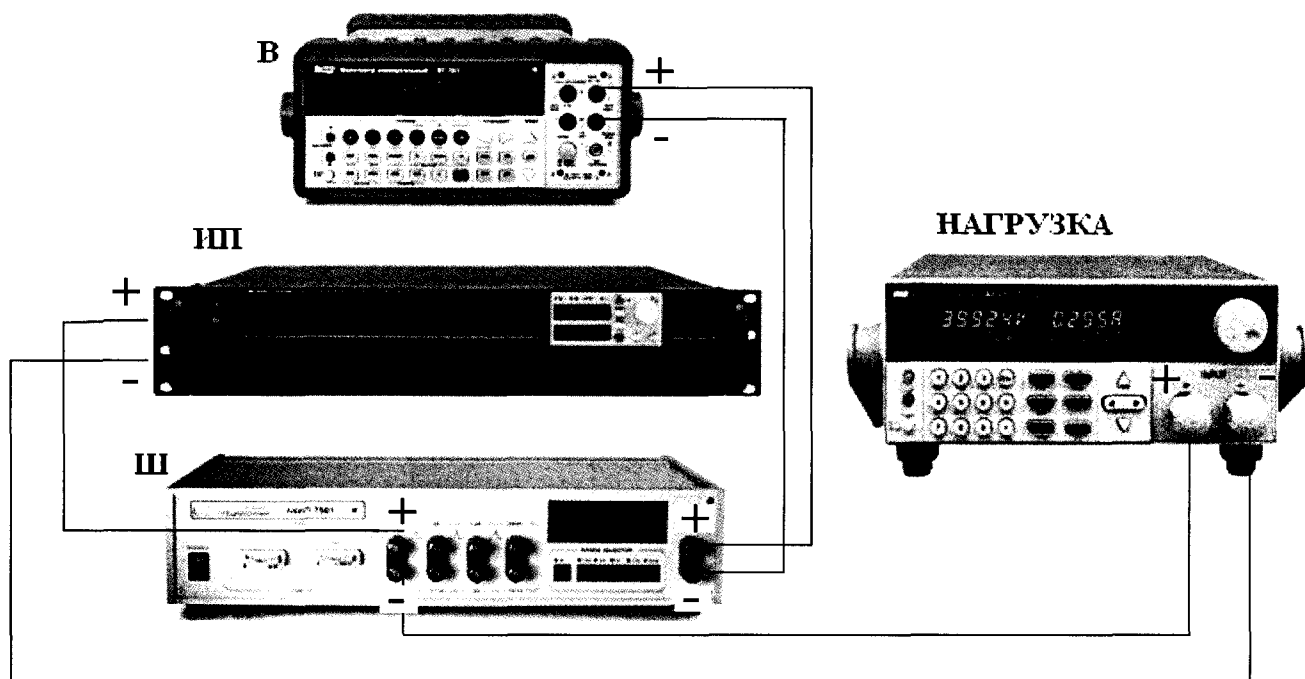


Рисунок 1 – Схема подключения приборов при определении абсолютной погрешности установки силы тока при работе в режиме стабилизации силы тока и измерений силы тока.

- 6 Включить нагрузку, в соответствии с руководством по эксплуатации;
- 7 При помощи шунта и вольтметра измерить ток, протекающий через нагрузку  $I_{\text{действ}}$ .

$$I_{\text{действ}} = U_{\text{В7}} / R_{\text{шунта}} \quad (1)$$

где:  $U_{\text{В7}}$  – значение падения напряжения на шунте, измеренное образцовым вольтметром;  
 $R_{\text{шунта}}$  – действительное сопротивление токового шунта.

- 8 Абсолютную погрешность установки постоянного тока определить по формуле (2):



$$\Delta = I_{уст.} - I_{действ} \quad (2)$$

где:  $I_{уст.}$  – значение силы постоянного тока, установленное на поверяемой электронной нагрузке;  
 $I_{действ.}$  – действительное значение силы постоянного тока, протекающего через нагрузку, измеренное с помощью токового шунта.

9 Для определения погрешности измерений постоянного тока, считать показания тока в режиме измерений  $I_{изм}$  с индикатора нагрузки.

10 Абсолютную погрешность измерений силы тока определить по формуле (3):

$$\Delta = I_{изм.} - I_{действ.} \quad (3)$$

где:  $I_{изм.}$  – значение силы постоянного тока, измеренное поверяемой нагрузкой;  
 $I_{действ.}$  – действительное значение силы постоянного тока, протекающего через нагрузку, измеренное с помощью токового шунта.

11 Для модификации АКИП-1373 провести измерения в режиме АС. Для этого – перевести нагрузку в режим АС согласно руководству по эксплуатации. Вместо источника постоянного тока подключить источник переменного тока (например, АКИП-1202/4). Повторить измерения по п.п. 2-10. Измерения проводятся при частоте сигнала с источника 50 Гц.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, приведенных в п.7.1 данной методики поверки.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.5 Определение абсолютной погрешности установки и измерений напряжения в режиме стабилизации напряжения.

Определение абсолютной погрешности установки и измерений напряжения в режиме стабилизации напряжения проводить с помощью источника питания постоянного тока (ИП) и вольтметра универсального цифрового следующим образом:

1 Собрать схему поверки, приведенную на рисунке 2.

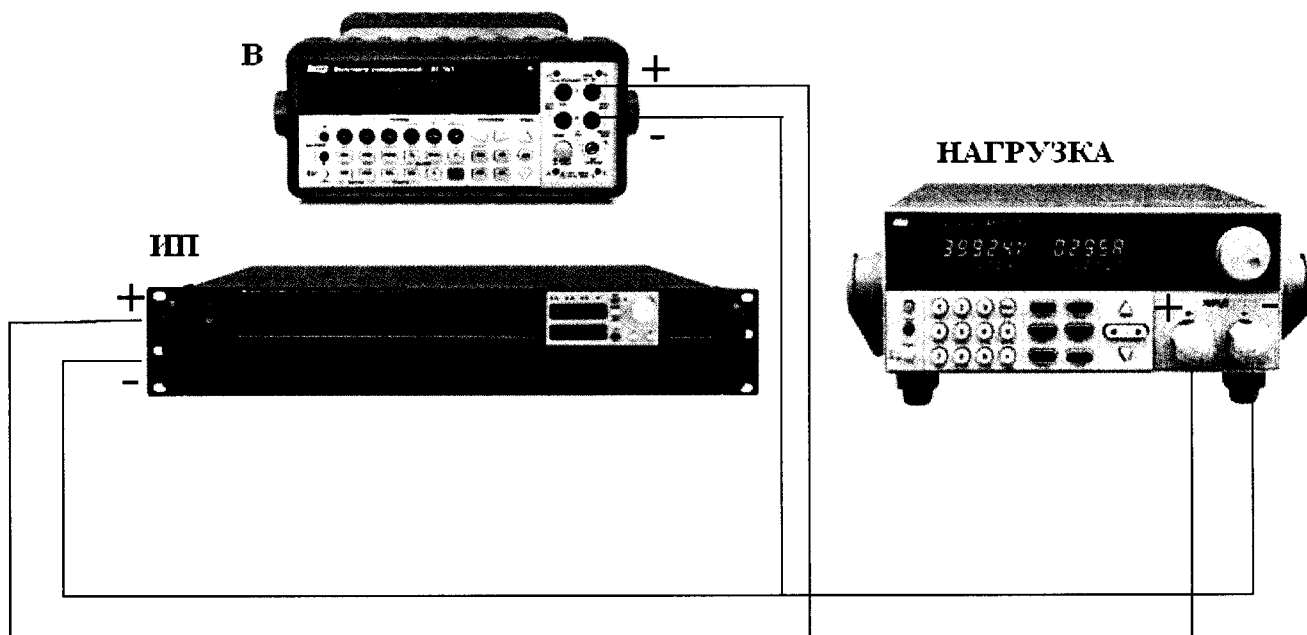


Рисунок 2 - Схема подключения приборов при определении абсолютной погрешности установки напряжения в режиме стабилизации напряжения и измерений напряжения.

2 на источнике питания устанавливают значение напряжения на выходе, равное верхнему значению предела напряжения на нагрузке.

3 На поверяемой нагрузке установить режим стабилизации напряжения (CV MODE), согласно руководству по эксплуатации. В модификации АКПП-1373 предварительно устанавливают режим DC, согласно руководству по эксплуатации.

4 При помощи стрелочных кнопок управления и (или) поворотного регулятора устанавливают значения напряжения, соответствующие 10%, 50%, 90% от диапазона значений воспроизводимой величины.

5 Включить нагрузку, в соответствии с руководством по эксплуатации.

6 При помощи вольтметра универсального цифрового зафиксировать напряжение на зажимах нагрузки.

7 Абсолютную погрешность установки напряжения постоянного тока определить по формуле (4):

$$\Delta = U_{уст} - U_{В7} \quad (4)$$

где:  $U_{уст}$  – значение напряжения постоянного тока, установленное на поверяемой электронной нагрузке;

$U_{В7}$  – значение напряжения постоянного тока, измеренное с помощью вольтметра универсального цифрового.

Для определения погрешности измерений напряжения постоянного тока, считать показания напряжения в режиме измерений  $U_{изм}$  с индикатора нагрузки.

8 Абсолютную погрешность измерений напряжения постоянного тока определить по формуле (5):

$$\Delta = U_{изм} - U_{В7} \quad (5)$$

где:  $U_{изм}$  – значение напряжения постоянного тока, измеренное поверяемой нагрузкой;

$U_{В7}$  – значение напряжения постоянного тока, измеренное с помощью вольтметра универсального цифрового.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, приведенных в п.7.1 данной методики поверки.

При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

7.6 Определение абсолютной погрешности установки и измерений мощности при работе в режиме стабилизации мощности.

Определение абсолютной погрешности установки и измерений мощности при работе в режиме стабилизации мощности проводить с помощью источника питания (ИП), вольтметра универсального цифрового (В) и шунта токового (Ш) следующим образом:

1 Собрать схему поверки, приведенную на рисунке 3.

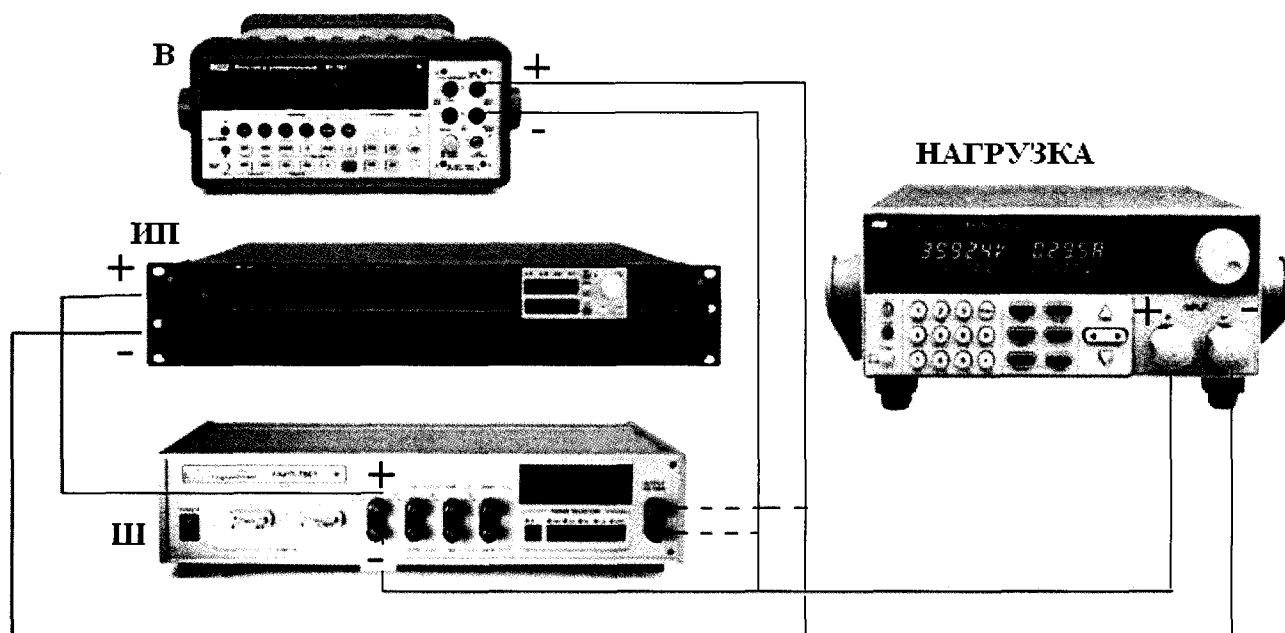


Рисунок 3 - Схема подключения приборов при определении абсолютной погрешности установки и измерений мощности при работе в режиме стабилизации мощности.

2 В зависимости от модели электронной нагрузки выбирают  $R_{ном}$  шунта токового таким образом, чтобы протекающий ток через нагрузку не превышал максимального тока  $I_{макс}$  на  $R_{ном}$  шунта.

3 На источнике питания установить значение мощности, равное верхнему значению предела мощности нагрузки (допускается параллельное объединение источников для достижения заданной мощности)

4 На поверяемой нагрузке установить режим стабилизации мощности (CP MODE), согласно руководству по эксплуатации. В модификации АКПП-1373 предварительно установить режим DC, согласно руководству по эксплуатации.

5 При помощи стрелочных кнопок управления и (или) поворотного регулятора устанавливают значения мощности, соответствующие 10%, 50%, 90% от диапазона значений воспроизводимой величины

6 Включить нагрузку, в соответствии с руководством по эксплуатации.

7 При помощи вольтметра универсального цифрового фиксируют напряжение на зажимах нагрузки

8 При помощи шунта и вольтметра вычисляют ток, протекающий через нагрузку  $I_{действ}$  по формуле (1) (вольтметр подключают к клеммам шунта).

9 Подключить вольтметр к клеммам нагрузки и измерить падение напряжения  $U_{В7}$

10 Вычислить значение мощности, протекающей через нагрузку, по формуле (6):

$$P_{действ.} = U_{В7} \cdot I_{действ} \quad (6)$$

где:  $P_{действ}$  – действительное значение мощности, протекающей через нагрузку;

$U_{В7}$  – значение напряжения постоянного тока, измеренное с помощью вольтметра универсального цифрового на клемма нагрузки;

$I_{действ.}$  – действительное значение силы постоянного тока, протекающего через нагрузку, вычисленное по формуле (1).

11 Абсолютную погрешность установки мощности, протекающей через нагрузку, определить по формуле (7):

$$\Delta = P_{уст.} - P_{действ} \quad (7)$$

где:  $P_{уст}$  – установленное значение мощности, установленное на поверяемой нагрузке;  
 $P_{действ}$  – действительное значение мощности, протекающей через нагрузку.

12 Для определения погрешности измерений мощности, считать показания мощности в режиме измерений  $P_{изм}$  с индикатора нагрузки.

13 Абсолютную погрешность измерений мощности определить по формуле (8):

$$\Delta = P_{изм.} - P_{действ.} \quad (8)$$

где:  $P_{изм.}$  – значение мощности, измеренное поверяемой нагрузкой;  
 $P_{действ}$  – действительное значение мощности, протекающей через нагрузку.

14 Для модификации АКИП-1373 провести измерения в режиме АС. Для этого – перевести нагрузку в режим АС согласно руководству по эксплуатации. Вместо источника постоянного тока подключить источник переменного тока (например, АКИП-1202/4). Повторить измерения по п.п. 2-13. Измерения проводятся при частоте сигнала с источника 50 Гц.

Результаты поверки считают удовлетворительными, если полученные значения погрешностей не превышают нормируемых значений, приведенных в п. 7.1 данной методики поверки.


При невыполнении этих требований, прибор бракуется и направляется в ремонт.

## 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

При положительных результатах поверки на корпус прибора наносится знак поверки, в паспорте производится запись о годности к применению и (или) выдается свидетельство о поверке.

При отрицательных результатах поверки прибор не допускается к дальнейшему применению, в паспорт вносится запись о непригодности его к эксплуатации, знак предыдущей поверки гасится, свидетельство о поверке аннулируется и выдается извещение о непригодности.

Начальник лаборатории № 551  
ФБУ «Ростест-Москва»

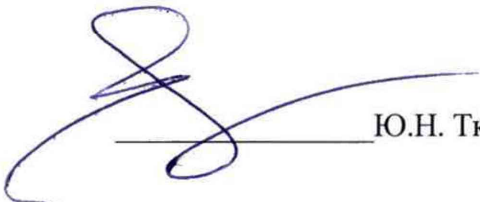

Ю.Н. Ткаченко